


Zestawienie usterek z fotografiami

– sprężynowiec motor – stwierdzono luz w mocowaniu uchwytów –dokręcić

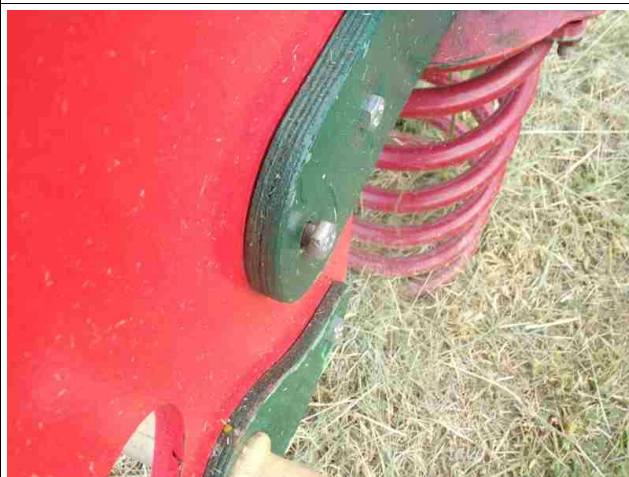

– sprężynowiec konik – stwierdzono luz w mocowaniu uchwytów –dokręcić




– sprężynowiec podwójny zając – stwierdzono luz w mocowaniu uchwytów –dokręcić



- sprężynowiec podwójny konik – stwierdzono brak uchwytów –zamontować brakujące uchwyty
- Sprężynowiec podwójny konik – stwierdzono brak osłon śrub – należy uzupełnić brakujące elementy



- kosz do koszykówki – stwierdzono korozję łańcuchów i ich częściowe zerwanie –usunąć łańcuchy

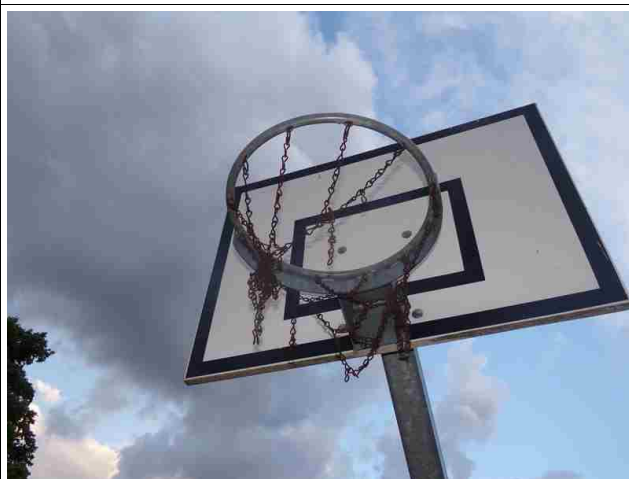

- altana – stwierdzono, że obiekt jest przechylony – zalecane ustawić poprawnie i ustabilizować konstrukcję



altana – stwierdzono brak deski przy krawędzi dachu – należy uzupełnić brakujący element



– ławki wypoczynkowe przy placu zabaw – stwierdzono korozję elementów metalowych – oczyścić i pomalować



– ławki przy okrągłym palenisku przed placem zabaw – usunąć ławki



Regulamin – Wyblaknięty – nieczytelny –
zalecana wymiana na regulamin z adresem i
numerem telefonu administratora



ławki obok boiska do piłki nożnej – stwierdzono
znaczne zniszczenia elementów drewnianych
ławek lub ich brak –usunąć urządzenia



ławki obok boiska do piłki nożnej – stwierdzono
znaczne zniszczenia elementów drewnianych
ławek lub ich brak –usunąć urządzenia



bramki do piłki nożnej – stwierdzono korozję
bramek i odpryski powłoki malarskiej –
wyczyścić elementy i pomalować



huśtawka wahadłowa – stwierdzono korozję
łańcuchów i zawiesi oraz przetarcia i odpryski
powłoki malarskiej stelażu –oczyszczenie
łańcuchów i zamalowanie ubytków powłoki
malarskiej



zestaw zabawowy– stwierdzono brak pochwytu
przy pochylni, brak wiaderka oraz poziomego
blatu przy wyciągu łańcuchowym – należy
zamontować brakujące element



zestaw zabawowy – stwierdzono brak pochwyty przy pochylni, brak wiaderka oraz poziomego blatu przy wyciągu łańcuchowym – należy zamontować brakujące element



boisko do siatkówki – stwierdzono uszkodzenie siatki oraz nawierzchnię przerośniętą trawą – naprawa uszkodzeń oraz oczyszczenie nawierzchni z roślin



ścieżki z kostki betonowej – stwierdzono przerastanie kostki betonowej trawą – oczyszczenie chodników z roślin



ławo stoły – stwierdzono brak powłoki impregnującej, uszkodzenia lub brak desek – uzupełnianie brakujących elementów, szlifowanie i zaimpregnowanie



Stwierdzono uszkodzenie tablicy informacyjnej –usunięcie



lampa solarna – stwierdzono brak lampy solarnej, został tylko fundament – zabezpieczenie pozostałego fundamentu (jest otwór w gruncie) przed dostępem osób niepowołanych



karuzela tarczowa – stwierdzono zbyt małą wysokość tarczy nad gruntem – zalecane jest żeby wysokość tarczy nad gruntem wynosiła 6-11 cm- wyrównać grunt



karuzela tarczowa – stwierdzono brak osłony na słupku środkowym, ogniska korozji i przetarcia powłoki malarskiej elementów metalowych- montaż brakującego elementu, malowanie

